

## Инструкция обновления приложения «mPOS Ирбис» версии 1.1.8 (версия mPOS 1.5.7)

(далее Приложение Ирбис).

В новой версии 1.1.8 реализовано бесконтактное считывание и считывание банковских платежных карточек по чипу VISA, MasterCard/Maestro, МИР (для приложений, установленных на ОС Android).

Обновление осуществляется в 2 этапа:

1. Обновление мобильного приложения «**mPOS Ирбис**».
2. Обновление программного обеспечения (ПО) mPOS-терминала (считывающего устройства) **Vi218 Ирбис** (далее Устройство).

**ВНИМАНИЕ!** Для корректного прохождения обновления рекомендуется полный заряд аккумуляторной батареи устройства Vi218 Ирбис, устройство должно быть в рабочем (включенном) состоянии до начала установки обновления.

### 1. Обновление Приложения.

Используя Google Play (ОС Android) на мобильном устройстве (далее Смартфон) обновите и запустите Приложение Ирбис версии 1.1.8.

### 2. Обновление считывающего устройства Vi218 Ирбис.

После запуска приложения, на экране Смартфона, появится сообщение, о необходимости обновления программного обеспечения Устройства, привязанного к текущему договору (Рис.1). Если данное сообщение не появилось – свяжитесь со службой технической поддержки сервиса Ирбис по телефону: +375445863839

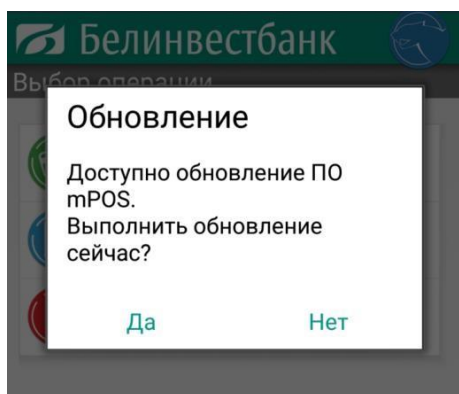


Рис.1

Клавиша «Нет» - отказ от обновления Устройства. Провести обновление Устройства, будет возможно через контекстное меню, выбрав пункт «Обновление mPOS». (Рис.2).

Для продолжения обновления Устройства, нажмите клавишу «Да». На экране появится сообщение о необходимости включения Устройства. (Рис.3).

Убедитесь, что Устройство запущено и на экране логотип Ирбис, нажмите клавишу «Далее». Начнется обновление ПО Устройства.

Просмотр конфигурации
Отправка журнала
Конфиденциальность
Обновление mPOS

Рис.2

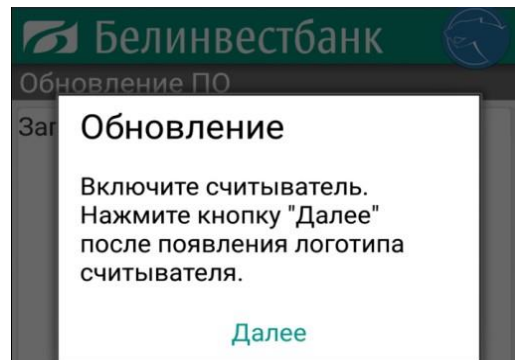


Рис.3

После 100%-ой загрузки ПО на экране Устройства появится сообщение о необходимости его перезагрузки. (Рис.4). Следуйте инструкциям на Смартфоне (Рис. 5).

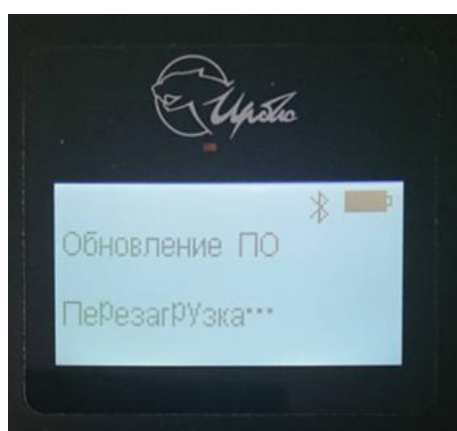


Рис.4

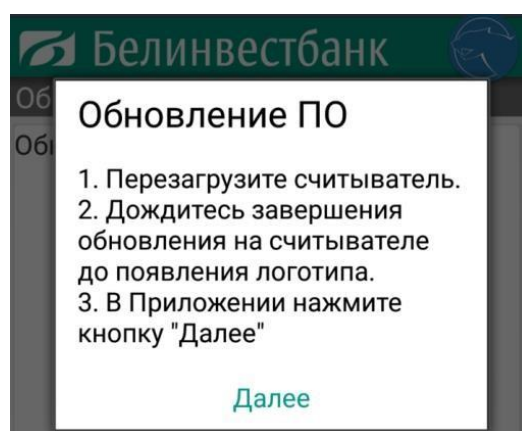


Рис.5

Перезагрузите Устройство (выключить и включить).

Дождитесь появления логотипа Ирбис (запуск Устройства после обновления ПО, займет некоторое время) . Нажмите в приложении смартфона клавишу «Далее».

### 3. Обновление файлов конфигурации

После обновления устройства Vi218, обновляется конфигурация Устройства. (Рис.6). Об успешном окончании обновления Устройства, будет свидетельствовать соответствующее сообщение в Приложении. (Рис.7).

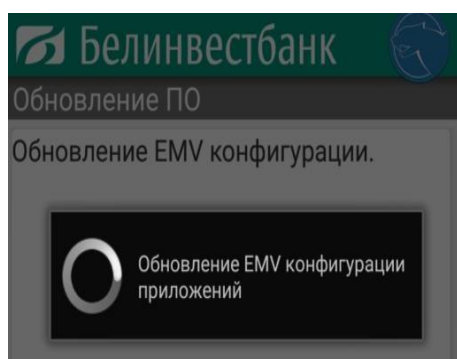


Рис.6

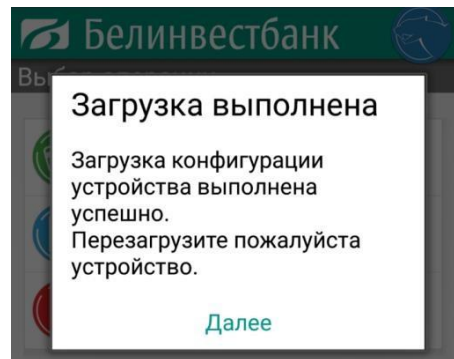


Рис.7

Нажмите клавишу «Далее» и перезагрузите Устройство (выключить и включить). После перезагрузки – Устройство готово к работе. Проведите тестовую операцию по бесконтактной карточке.

**Внимание! Если после обновления при проведении платежа на устройстве Vi218 появилось сообщение «Tapreq».**

Если сообщения «Tapreq» появилось на Устройстве, необходимо связаться с технической поддержкой сервиса Ирбис по телефону: +375445863839 (можно при помощи Viber) либо оставить сообщение на сайте [www.ирбис.бел \(https://irbis.3c.by/\)](https://irbis.3c.by/).